

## Wohnhaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/291219389292/>

ID: 291219389292 Datum: 12.03.2007 Datenbestand: Bauforschung und Restaurierung


### Objektdaten

<b>Straße:</b>	Kellereistraße
<b>Hausnummer:</b>	10
<b>Postleitzahl:</b>	74722
<b>Stadt-Teilort:</b>	Buchen
<b>Regierungsbezirk:</b>	Karlsruhe
<b>Kreis:</b>	Neckar-Odenwald-Kreis (Landkreis)
<b>Gemeinde:</b>	Buchen (Odenwald)
<b>Wohnplatz:</b>	Buchen (Odenwald)
<b>Wohnplatzschlüssel:</b>	8225014003
<b>Flurstücknummer:</b>	— keine
<b>Historischer Straßename:</b>	— keiner
<b>Historische Gebäudenummer:</b>	— keine

### Lage des Wohnplatzes




### Fotos

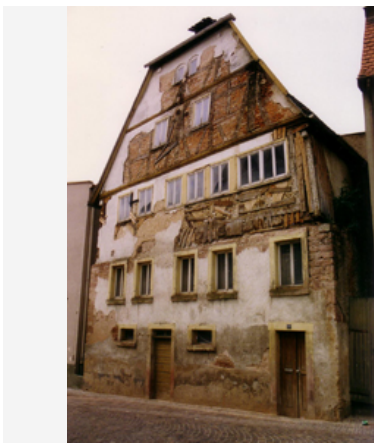


**Bildbeschreibung:**  
Buchen, Kellereistraße 10, Ansicht Süd

**Abbildungsnachweis:**  
— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY



**Bildbeschreibung:**  
Buchen, Kellereistraße 10, Grundriss Erdgeschoss

**Abbildungsnachweis:**  
— OBJ\_IMAGE\_ILLUSTRATION\_EMPTY

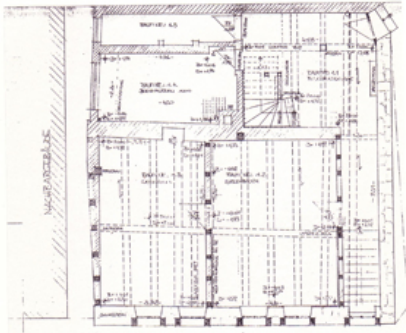

### Objektbeziehungen

keine

### Umbauzuordnung

keine

### Bauphasen

#### Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

Der erste Bauzustand des Gebäudes lässt sich aufgrund der spärlichen Reste nicht eindeutig datieren. Vergleichsbeispiele, die ähnliche Konstruktionsmerkmale haben, weisen aber auf ein wahrscheinliches Errichten des Gebäudes im mittleren 15. Jahrhundert hin.

Weitere Veränderungen an der Substanz passierten im 17. Jahrhundert. Um das Jahr 1600 wurde die Dachkonstruktion verstärkt. Noch in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts wurden im Obergeschoss und im Dach neue Fassaden in zeitgemäßen Fachwerkformen eingebaut.

Eine Absenkung der Hausmitte veranlasste den Einbau eines Unterzugs in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts.

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde die Absenkung durch Ausgleich des Fußbodens behoben und so das Gebäude wieder bewohnbar gemacht.

Stilistisch ebenfalls in das frühe 18. Jahrhundert passt der Umbau des Erd- und 1. Obergeschoss. Diese Raumaufteilung ist auch im heutigen Zustand noch zu erkennen.

[StA Buchen Rekonstruktion des Stadtgrundrisses. Brosch, Buchen, Band 2, Nr. 38. Grundrisse und Ansichten, M. 1:100, im RP Karlsruhe ehem. Ref. 12.]

**1. Bauphase:** (1430 - 1460) Das Gebäude wird vermutlich Mitte des 15. Jh. errichtet. (s, d, Winter 1435/36).

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**2. Bauphase:** (1600 - 1610) Verstärkung der Dachkonstruktion (d, Winterfällung 1598/99).

**Betroffene Gebäudeteile:** keine

**3. Bauphase:** (1610 - 1650) Errichtung neuer Fassaden im Obergeschoss und Dachgeschoss (d)

<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>4. Bauphase:</b> (1650 - 1700)	Einbau des Unterzugs zum Abfangen der Absenkung (gk).
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>5. Bauphase:</b> (1700 - 1750)	Umbau des Erd- und 1. Obergeschoss. Dieser Zustand ist noch heute erhalten (gk, s)
<b>Betroffene Gebäudeteile:</b>	— keine
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlagen für Handel und Wirtschaft</li> <li>• Gasthof, -haus</li> </ul>

### Besitzer:in

— keine Angaben

### Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorisches Gutachten

### Beschreibung

<b>Umgebung, Lage:</b>	Das Gebäude steht auf der westlichen Seite der nord-südlich verlaufenden Kellereistraße. Die Hauptfassade ist giebelseitig zur Straße ausgerichtet, südlich schließt das Gebäude direkt an die Nachbarbebauung an, nördlich ist es durch einen Bauwuch getrennt.
<b>Lagedetail:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Siedlung</li> <li>• Dorf</li> </ul>
<b>Bauwerkstyp:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.</li> <li>• Bauernhaus</li> </ul>
<b>Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung):</b>	Auf der Grundfläche von etwa 10m auf 9.6m steht ein wenig eingetieftes Kellergeschoss und darüber zwei weitere Geschosse. Das einseitig gewalmte Satteldach ist aus drei Geschossen aufgebaut. Es ist mit Biberschwanzziegeln eingedeckt.
<b>Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung:</b>	<p>Die Treppe zum Erdgeschoss ist zur Straße in das Untergeschoss an der nördlichen Hausseite eingeschnitten. Diese mündet im Erdgeschoss in einen schmalen Gang, der zum Treppenhaus in der Nord-West-Ecke des Hauses führt. An der östlichen Giebelseite sind zwei Zimmer angeordnet. Am Westende des Gebäudes, südlich des Treppenhauses sind zwei dienende Räume angegliedert. Durch den Raum des Treppenhauses kann die Hoffläche erreicht werden. Im 1. Obergeschoss enthält die östliche Zone drei langgesteckte Zimmer. Im westlichen Bereich des Gebäudes ist südlich des Treppenhauses die Küche angegliedert. Der Abort befindet sich im Treppenhaus.</p> <p>Das 1. Dachgeschoss ist gleich gegliedert wie das darunterliegende. Hier sind im östlichen Teil des Gebäudes zwei Räume angeordnet. Die weiteren Dachgeschosse sind als Speicher genutzt und besitzen keine Unterteilung.</p>

**Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand):**

Von der ursprünglichen Bausubstanz sind heute nur noch spärliche Reste vorhanden. Lediglich der Baukörper, die Geschossteilung und die innere Gliederung in zwei unterschiedlich breite Zonen blieben seit der Bauzeit im wesentlichen unverändert.

**Bestand/Ausstattung:**

— keine Angaben



**Konstruktionen**

**Konstruktionsdetail:**

- Mischbau
  - Obergeschoss(e) aus Holz
- Gewölbe
  - Tonnengewölbe
- Dachgerüst Grundsystem
  - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
- Dachform
  - Satteldach mit Schopfwalm (Krüppelwalm)

**Konstruktion/Material:**

Auf dem großen tonnengewölbten Keller im Untergeschoss ist das Erdgeschoss aus Bruchsteinmauerwerk errichtet und verputzt. Das 1. Obergeschoss und die drei Dachgeschosse sind Holzgerüste. Es lässt sich im 1. Obergeschoss ein nicht ganz einheitliches Fachwerkgefüge des 16.-17. Jahrhunderts erkennen.