

Haus zum Wolf

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/291219389294/>

ID: 291219389294

Datum: 12.03.2007

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Heugasse
Hausnummer:	15
Postleitzahl:	73728
Stadt-Teilort:	Esslingen am Neckar
Regierungsbezirk:	Stuttgart
Kreis:	Esslingen (Landkreis)
Gemeinde:	Esslingen am Neckar
Wohnplatz:	Esslingen am Neckar
Wohnplatzschlüssel:	8116019003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßename:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

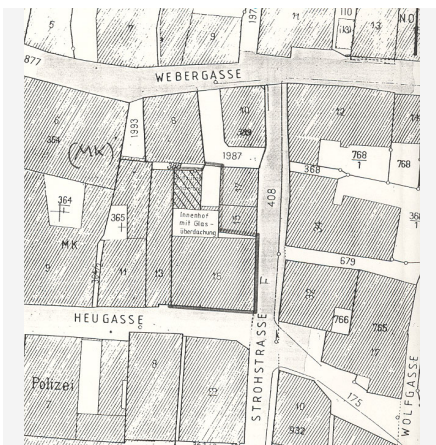

Bildbeschreibung:
Lageplan 1992

Abbildungsnachweis:
— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

Ist Gebäudeteil von:

1. Gebäudeteil: Ensemble, Wohn- und Geschäftshäuser in Reihenbauweise

Besteht aus folgenden Gebäudeteilen:

keine Angabe



Umbauzuordnung

keine



Bauphasen

1. Bauphase: Erbauung des Gebäudes 1304/05 (d)
(1305)

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase: Umbaumaßnahmen und Entkernung der Obergeschosse 1538/39 (d)
(1539)

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase: Abbruch des 2. OG und Aufbau eines Fachwerkstockes 1548/49 (d)
(1549)

Betroffene Gebäudeteile: keine



Besitzer:in

keine Angaben



Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Kurzuntersuchung und dendrochronologische Datierung
- Bauhistorische Kurzuntersuchung und Dendrochronologische Datierung (Proben)



Beschreibung

Umgebung, Lage: Die Heugasse ist eine langgezogene, in west-östlicher Richtung verlaufende Gasse, welche sich im nordöstlichen Bereich der historischen Altstadt befindet. Das untersuchte Gebäude steht im Winkel von Heugasse und Strohgasse.

Lagedetail:

- Siedlung
- Stadt

Bauwerkstyp:

- Wohnbauten
- Wohn- und Geschäftshaus

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): Entlang der Heugasse mißt das Gebäude 17,4 m, während das Außenmaß an der Strohgasse 14,75 m beträgt. Zur zuletzt genannten Gasse ist das über dem dreigeschossigen Unterbau abgezimmerte Dachwerk giebelständig ausgerichtet.

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: keine Angaben

Vorgefundener Zustand (z.B. Schäden, Vorzustand): keine Angaben

Bestand/Ausstattung: keine Angaben



Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:**
- Dachgerüst Grundsystem
 - Sparrendach, q. geb. mit liegendem Stuhl
 - Sparrendach, q. geb. mit stehendem Stuhl
 - Steinbau Mauerwerk
 - Werkstein
 - Dachform
 - Satteldach mit beidseitigem Vollwalm
 - Detail (Ausstattung)
 - bemerkenswerte Wand-/Deckengestaltung

Konstruktion/Material: Die ältesten Bauteile wurden im Keller erkannt. Es handelt sich um ein lagig gesetztes Mauerwerk aus Sandsteinquadern ohne Dekor, Zangenlöcher und Steinmetzzeichen. Das eichene Traggefüge des EG wurde um 1304/05 (d) abgezimmert. Die Primärkonstruktion der darüber liegenden Geschosse dürfte ebenfalls in die erste Hälfte des 14. Jh. gehören. Auf dem Fachwerkstock ist ein mit dem Fachwerkstock gleichzeitig abgezimmertes Dachwerk erhalten. Das tragende Gerüst bildet eine Kombination aus liegendem und stehendem Stuhl.