

Wohn- und Geschäftshaus

<http://www.bauforschung-bw.de/objekt/id/331221359361/>

ID: 331221359361

Datum: 08.01.2006

Datenbestand:

Bauforschung


Objektdaten

Straße:	Hauptstraße
Hausnummer:	105
Postleitzahl:	79336
Stadt:	Herbolzheim
Regierungsbezirk:	Freiburg
Kreis:	Emmendingen (Landkreis)
Gemeinde:	Herbolzheim
Wohnplatz:	Herbolzheim
Wohnplatzschlüssel:	8316017003
Flurstücknummer:	— keine
Historischer Straßenname:	— keiner
Historische Gebäudenummer:	— keine

Lage des Wohnplatzes



Fotos

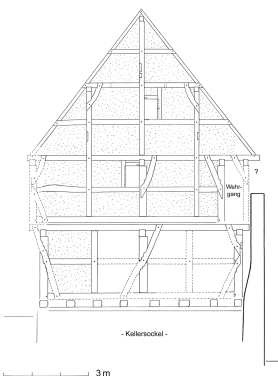

Bildbeschreibung:

Herbolzheim, Hauptstrasse 105, Rekonstruktion der westlichen Giebelansicht

Abbildungsnachweis:

— OBJ_IMAGE_ILLUSTRATION_EMPTY

Objektbeziehungen

— keine

Umbauzuordnung

keine

Bauphasen

Kurzbeschreibung der Bau-/Objektgeschichte bzw. Baugestaltungs- und Restaurierungsphasen:

bestehendes Gebäude war Teil eines größeren Speichergebäudes unbekannter Ausdehnung und umfasst dessen giebelseitige Zone sowie den einstigen Zwischenraum (Bauwich) zum Nachbarhaus

1. Bauphase:
(1462 - 1463) Errichtung eines Speichergebäudes aus mehreren vollständig getrennten Abschnitten, innerhalb eines befestigten Kirchhofs entlang dessen Wehrmauer mit integriertem Wehrgang

Betroffene Gebäudeteile: keine

2. Bauphase:
(1800 - 1850) Parzellierung des Gebäudes und Umnutzung einer Zone zum bestehenden Wohnhaus

Betroffene Gebäudeteile: keine

3. Bauphase:
(2005 - 2006) Sanierung des Bestands und Herrichten zu Lagerzwecken und für Besichtigungen

Betroffene Gebäudeteile: keine

Besitzer

keine Angaben

Zugeordnete Dokumentationen

- Bauhistorische Untersuchung, Aufmaß und Dendrodatierung

Beschreibung

Umgebung, Lage: innerhalb einer geschlossenen Häuserzeile auf der Südseite des Vorplatzes vor der Pfarrkirche

Lagedetail:

- Befestigungsanlage
 - allgemein
- Siedlung
 - Stadt

Bauwerkstyp:

- Ländl./ landwirtschaftl. Bauten/ städtische Nebengeb.
 - Kirchgaden

Baukörper/Objektform (Kurzbeschreibung): schmales zweigeschossiges Gebäude traufständig innerhalb einer geschlossenen Häuserzeile

Innerer Aufbau/Grundriss/ Zonierung: UG einräumiger Keller, EG und OG heute ohne klare Struktur, urspr eine Zone umfassend und zweischiffig gegliedert, OG einst vorkragend und mit integriertem Wehrgang

Vorgefundener Zustand (z.B.) als Wohnhaus derzeit nicht mehr nutzbar, aufgrund der

Schäden, Vorzustand): Untersuchungsergebnisse vom Abriss abgesehen, wird derzeit für Lagerungszwecke und zur Besichtigung hergerichtet

Bestand/Ausstattung: -

Konstruktionen

- Konstruktionsdetail:**
- Holzgerüstbau
 - Unterbaugerüst
 - Steinbau Mauerwerk
 - hammerrechtes Schichtenmauerwerk
 - Wandfüllung/-verschalung/-verkleidung
 - Flechtwerk
 - Dachgerüst Grundsystem
 - Balkendach mit Rofen und stehendem Stuhl

Konstruktion/Material: rückwärtige Traufwand massiv und bis ins UG freistehend, UG massiv, alle anderen Außen-, Innen- und gemeinsamen Trennwände als Fachwerkkonstruktion, Pfettendach mit stehendem Stuhl